

# 《氟钛酸钠 第 2 部分：总碳硫含量的测定 红外线吸收法》

团体标准

编制说明

（征求意见稿）

河钢股份有限公司承德分公司

2025 年 8 月

## 目 录

氟钛酸钠 第2部分：总碳硫含量的测定 红外线吸收法团体标准起草制订编制说明 .....	1
1 任务来源和目的 .....	1
2 项目制定单位基本情况 .....	1
3 主要工作过程 .....	2
4 制订原则 .....	3
5 制订依据 .....	3
6 国内外氟钛酸钠标准概况 .....	3
7 标准制订技术路线及特点 .....	3
8 分析方法主要研究内容及技术性能指标 .....	4
9 结论 .....	6
10 与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性 .....	6
11 预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况 .....	7
12 标准水平和标准性质的建议说明 .....	7
13 标准的实施建议 .....	7

# 《氟钛酸钠 第 2 部分：总碳硫含量的测定 红外线吸收法》

## 团体标准编制说明

（征求意见稿）

### 1 任务来源和目的

2024 年 7 月 29 日，中国钢铁工业协会下发《关于下达 2024 年第二批团体标准制修订计划的通知》（钢协〔2024〕105 号），将《氟钛酸钠 第 2 部分：总碳硫含量的测定 红外线吸收法》列入团体标准制定计划，计划号：2024058。本标准主管部门为中国钢铁工业协会，由全国钒钛磁铁矿综合利用标准化技术委员会（TC 579）归口，河钢股份有限公司承德分公司牵头起草。

氟钛酸钠（英文名称 Sodium fluotitanate）在工业上主要用作聚丙烯合成的催化剂、窑业用作杀虫剂，金属焊接用剂以及金属钛生产原料。国际氟钛酸钠市场发展很快，需求量较大的是美国，其次是欧洲国家，新兴市场如俄罗斯也掀起了对氟钛酸钠的需求热潮。在欧美等国家的带动下，氟钛酸钠的市场容量越来越大。现阶段氟钛酸钠的应用日渐广泛，例如一种铝热还原制备硼化钛合金的方法，以氟钛酸钠、氟硼酸钠与铝粉为原料，真空热还原后升温进行真空蒸馏，蒸发的物料结晶后获得硼化钛合金。由于氟钛酸钠原料制取成本较高，生产过程也比较苛刻，杂质元素的控制比较繁琐，使得国内市场氟钛酸钠品质不一，价格差距明显，高纯度高品质的氟钛酸钠价格较高。氟钛酸钠纯度一般大于 98%，其成分主要以 Ti、Na 为主，同时含有 Fe、Si、Ca、Mg、Pb、Mn、Ni、Cd、C、S 等元素。氟钛酸钠中各元素的含量检测国内并没有统一的检测方法，检测结果异议不可避免。因此，非常有必要对氟钛酸钠检测方法进行标准规范。

### 2 项目制定单位基本情况

河钢股份有限公司承德分公司（以下简称：承钢）前身为热河钒钛联合工厂，是我国“一五”时期前苏联援建的 156 项重点工程之一，始建于 1954 年 9 月。主营业务是：含钒低合金钢材、钒产品（五氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、硫酸氧钒、钒酸钠等）和钛精矿的开发、研制、生产和销售。公司自设立以来，依托自身优势，推进技术进步，优化产品结构，适度扩大生产规模，经营业绩持续稳定增长。拥有近 700 项具有自主知识产权的钒钛技术专利，发明专利逾百项。其中亚熔盐法清洁提钒技术、含钒炉渣增钒精炼技术、电铝热法冶炼钒铝合金技术、商用钒电池电解液制备方法等专利技术达到国际先进水平，“鸡冠山牌”系列钒产品主要有五氧化二钒、三氧化二钒、50 钒铁、80 钒铁、氮化钒、高纯氧化钒、钒铝合金等，钒制品产销量占世界产能的近 1/3，远销欧美等十余

个国家。截止 2018 年底，拥有总资产 450 多亿元，在册员工约 1.2 万人，钢产能 760 余万吨，钒渣 13.1 万吨，钒产品 1.33 万吨。

承钢是中国钒工业的“摇篮”，中国第一炉含钒铁水、第一炉钒渣均产自承钢，承钢 1980 年研制开发了 460MPa 级含钒钢筋，90 年代又开发成功含钒非调制钢种，已批量生产含钒钢筋、含钒非调制钢、锯片钢、冷镦钢、汽车用钢等十余个钒钢品种，其中 50mm400MPa 和 HRB500 含钒钢筋是全国第一家批量生产并通过钢铁协会技术评定的产品。

承钢钒钛方面的化学检测在国内钢铁行业具有先进水平，目前有直读光谱仪、X 荧光光谱仪、ICP 光谱、氧氮氢分析仪、碳硫仪等大型分析仪器 30 多台套，有化学检测人员 230 多人，其中专业检测人员 50 多人。检测实验室有化验中心、2 个钢轧化验室、燃料检测站、化学分析研究室等多个部门，其中化学检测中心 2010 年 9 月通过了 CNAS 认可，目前有 10 大项 43 小项具备相关检测能力，涉及光谱分析、碳硫分析、合金分析、钢材等检测领域。近年来建立了《氮化钒铁》GB/T30896-2014、YBT4566.1~7-2016 氮化钒铁产品检验系列标等多项标准。承钢公司计量系统 20 项获得市级技术监督部门授权的检定资格。公司测量管理体系通过 GBT19022-2003 标准审核，公司质量管理体系通过了 GBT19001-2008 标准审核，公司职业健康安全体系通过了 GBT28001-2011 标准审核，公司环境体系通过了 GBT24001-2004 标准审核、能源管理体系通过了 GBT23331-2012。

### 3 主要工作过程

**起草(草案、调研)阶段：**2024 年河钢股份有限公司承德分公司提出编制《氟钛酸钠 第 2 部分：总碳硫含量的测定 红外线吸收法》检化验团体标准的立项申请报告，2024 年 7 月获准立项，承钢牵头成立标准编制工作组，负责主要起草工作。工作组制定了详细的工作计划与任务分工。经过标准编制工作组各方面技术人员对国内外相关方面技术材料搜集、试验方法试验验证、标准编制工作组全体人员多次会议讨论分析，反复修改等程序，形成《氟钛酸钠 第 2 部分：总碳硫含量的测定 红外线吸收法》标准草案初稿。于 2025 年 8 月形成了标准征求意见稿及其编制说明等相关附件，报 TC 579 秘书处审查。

**征求意见阶段：**2025 年 9 月，在起草阶段工作基础上，由河钢提出标准草案征求意见稿，由全国钒钛磁铁矿综合利用标准化技术委员会（TC 579）向社会公开征求关于《氟钛酸钠 第 2 部分：总碳硫含量的测定 红外线吸收法》（征求意见稿）团体标准的意见。

### 4 制订原则

4.1 注重检测手段的先进性、试验验证、应用推广和主流发展趋势，参考国内外先进标准，本

着先进性、科学性、合理性和可操作性以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性的原则来进行本标准的制定工作。

4.2在确定本标准主要技术指标时，综合考虑生产企业的能力，寻求最大的经济、社会效益，充分体现了标准在技术上的先进性和合理性。

4.3 充分考虑检验技术及应用领域的发展，本着检测分析方法的技术性能指标适度超前现有测定标准原则。

4.4 充分考虑了满足国家法律法规、安全卫生以及环保法规的要求。

## **5 制订依据**

5.1 根据中华人民共和国国家标准 GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和 GB/T 20001.4-2015《标准编写规则，第4部分：化学分析方法》的要求和规定编写本标准的内容，同时参照 GB/T 22662-2008《氟钛酸钾化学分析方法》中相关元素检测方法，并且听取了国内有关部门及生产企业的意见。

5.2本标准应具有科学性、先进性、系统性和可行性，同时标准要具有可操作性和重要的规范性。

## **6 国内外氟钛酸钠检测标准概况**

6.1国内外对该技术研究情况简要说明：目前国内没有测定氟钛酸钠中碳硫含量的相关标准，没有对氟钛酸钠中总碳硫含量的检测形成统一的检测方法。应用红外线吸收法对氟钛酸钠中总碳硫量进行测定，该方法重复性好，操作简便，可在氟钛酸钠检测中进行运用。

6.2项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑：该标准项目尚未检索到对应的国际标准或国外先进标准。

6.3与国内相关标准间的关系：该标准项目尚未检索到对应的国内相关标准。

## **7 标准制订技术路线及特点**

试料于高频感应炉的氧气流中燃烧，碳、硫氧化生成相应的氧化物，经处理后，载有碳、硫氧化物气体的气流被送入红外线分析器的测量室，根据碳、硫氧化物吸收特定红外波长的强度与其浓度成正比，测得碳、硫含量。

本标准适用测量范围（质量分数）：总碳硫含量：0.0005 % ~ 0.200 %。

本标准完全满足了目前氟钛酸钠产品质量检验的需要，并且为今后氟钛酸钠产品品质的提升预留了足够的检测能力空间。

## **8 分析方法主要研究内容及技术性能指标**

本研究方法适用于氟钛酸钠中总碳硫元素含量测定范围(质量分数):C、S : 0.0005 % ~ 0.200 %。研究方法为红外线吸收法。

### **8.1 试验部分**


#### **8.1.1主要试剂**

- (1) 高氯酸镁，试剂级，无水、粒状。
- (2) 碱石棉，粒状。
- (3) 玻璃棉。
- (4) 钨粒，碳量小于 0.002%，粒度 0.8 mm~1.4 mm。
- (5) 氧气，纯度大于 99.95%。
- (6) 动力气源，氮气或压缩空气，其杂质（水和油）含量小于 0.5 %。

### 8.1.2主要设备

(1) 红外吸收定碳硫仪（灵敏度为 0.1ppm），其装置连接如图 1。

- a) 洗气瓶，内装碱石棉（2）。
- b) 干燥管，内装高氯酸镁（1）。

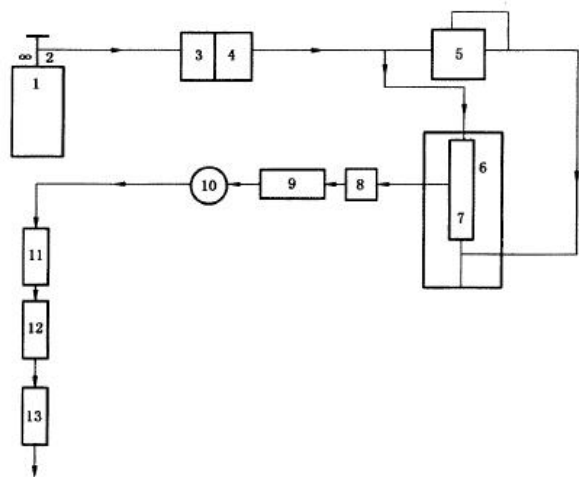

- 1 ----- 氧气瓶；
- 2 ----- 两级压力调节器；
- 3 ----- 洗气瓶；
- 4, 9 ----- 干燥管；
- 5 ----- 压力调节器；
- 6 ----- 高频感应炉；
- 7 ----- 燃烧管；
- 8 ----- 除尘器；
- 10 ----- 流量控制器；
- 11 ----- 一氧化碳转化为二氧化碳的转化器；
- 12 ----- 除硫器；
- 13 ----- 二氧化碳红外检测器。

图 1 红外吸收定碳硫仪装置连接图

(2) 瓷坩埚

Φ23mm×23mm或Φ25mm×25mm，并在高于1200℃的高温加热炉中灼烧4 h或通氧灼烧至空白值为最低。

(3) 坩埚钳。

(4) 电子天平，感量不大于 0.1mg。

### 8.1.2 试验方法

试料于高频感应炉的氧气流中燃烧，碳、硫氧化生成相应的氧化物，经处理后，载有碳、硫氧化物气体的气流被送入红外线分析器的测量室，根据碳、硫氧化物吸收特定红外波长的强度与其浓度成正比，测得碳、硫含量。

## 8.2 结果与讨论

### (1) 空白值的测定

随同试样做空白试验测定，重复测定3次以上，取最小的、比较稳定一致的三次测定结果，计算平均值并输入到仪器中，在测定试样时仪器会自动扣除空白值。

### (2) 样品精密度试验

选取 3 个不同含量的样品按试验步骤进行操作，对各样品独立进行 8 次平行实验，考查方法的精密度，试验数据见表 1。结果表明，各样品 8 次平行实验测定数据的相对标准偏差都很低(<5.00%)，说明方法的精密度较好。

表1 样品精密度试验数据

样品名称		C (%)							RSD (n=8,%)
A	0.016	0.016	0.017	0.016	0.017	0.017	0.016	0.016	3.16
B	0.053	0.051	0.052	0.053	0.052	0.054	0.051	0.052	1.98
C	0.042	0.041	0.042	0.040	0.041	0.042	0.042	0.041	1.80
样品名称		S (%)							RSD (n=8,%)
A	0.008	0.008	0.008	0.008	0.009	0.008	0.008	0.008	4.35
B	0.015	0.015	0.016	0.015	0.016	0.015	0.015	0.016	3.37
C	0.020	0.021	0.020	0.021	0.020	0.021	0.020	0.020	2.54

## 9 结论

(1)空白值碳元素测定<“0.001” 硫元素测定<“0.001”，对实验结果基本无影响，可以将空白值忽略不计。

(2)氟钛酸钠检测方法建立了《氟钛酸钠 第 2 部分：总碳硫含量的测定 红外线吸收法》分析方法，方法精密度高，准确度好，实验室间比对结果在方法允差范围内，能够满足生产检验需求。

## 10 与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

## 11 预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过制定本标准，充分反映了先进检验技术应用的先进技术成果，为氟钛酸钠的质量指标检验

提供了有力的技术支撑，为指导和规范氟钛酸钠的质量检验提供了依据，有利于提高该技术应用的可靠性和普遍性。

随着钒钛资源在国内的推广应用，氟钛酸钠的红外线吸收法测定总碳硫有利于产业的快速发展和产品质量的提高。

## **12 标准水平和标准性质的建议说明**

建议本标准的性质为推荐性团体标准，本标准技术内容达到国内先进水平。

## **13 标准的实施建议**

本标准作为氟钛酸钠利用的相关企业参考应用，结合氟钛酸钠生产、应用情况，提出碳硫元素的质量检测目标。